

12636-67

СССР  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 12636—67

**МАТЕРИАЛЫ МАГНИТНОМЯГКИЕ  
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ**

**МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ  
от 1 до 200 Гц**

*Издание официальное*

МОСКВА



<b>СССР</b>  Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ</b>  <b>МАТЕРИАЛЫ МАГНИТНОМЯГКИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ</b> Методы испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 Гц High frequency magnet malleable materials. Testing methods at the range from 1 to 200 mc	<b>ГОСТ</b> <b>12636—67</b>  <i>B89</i>  Группа разг
--	---	---

Несоблюдение стандартов преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на высокочастотные магнитомягкие материалы, применяемые в радиоэлектронике: магнитодиэлектрики (на основе карбонильного железа и альсиферов) и ферриты, и устанавливает методы их испытаний.

Стандарт не устанавливает методов испытаний ферритов, применяемых в диапазоне СВЧ, и ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса.

Настоящим стандартом устанавливаются следующие методы испытаний магнитомягких материалов в диапазоне частот от 1 до 200 Гц, в слабых магнитных полях с напряженностью, равной или менее 0,1 коэрцитивной силы:

мостовой метод;

резонансный метод.

Формулы расчета приведены в таблице, а буквенные обозначения в формулах — в приложении 1.

Перепечатка воспрещена

Утвержден Комитетом стандартов,  
 мер и измерительных приборов  
 при Совете Министров СССР  
 16/II 1967 г.

Срок введения  
 1/1 1969 г.

1.4.5. Определение температурной зависимости магнитной проницаемости и угла магнитных потерь производят с помощью температурного пермеаметра специальной конструкции. Для температурных испытаний применяют следующую аппаратуру:

двухконтурный пермеаметр (черт. 2, приложение 2);


блок регулировки температур, обеспечивающий поддержание заданной температуры с погрешностью не более  $\pm 0,5^{\circ}\text{K}$ ;

самописец для записи температуры класса точности 0,5;

клапанное устройство для регулировки отрицательных температур.

### 1.5. Подготовка аппаратуры к испытаниям

1.5.1. При измерении мостовым методом необходимо собрать установку в соответствии с блок-схемой (черт. 2).

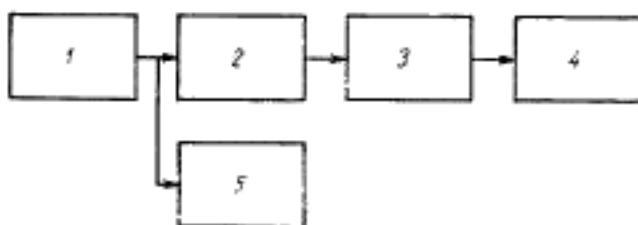

1—генератор; 2—мост; 3—измерительный приемник (усилитель); 4—электронный вольтметр; 5—частотомер.

Черт. 2

1.5.2. При измерении резонансным методом с применением двухконтурного и одноконтурного пермеаметров, их электроды присоединяют к клеммам  $L_x$  измерителя добротности.


1.5.3. Измерение напряженности магнитного поля должно производиться сравнением с образцовым полем той же частоты. В качестве источника образцового поля может быть взят соленоид, включенный на выход генератора стандартных сигналов.

Для измерения напряженности магнитного поля собирают установку по блок-схеме (черт. 1). Вольтметр применяют в случаях, когда в генераторе отсутствует или имеет недостаточную чувствительность индикаторный прибор, вольтметр включают параллельно входу аттенюатора.

1.5.4. При проведении температурных испытаний к температурному пермеаметру присоединяют блок регулировки

температур (к нагревательной обмотке), водопровод (к штуцерам стабилизирующей водяной рубашки), самописец (к выходу термопары).

Для температурных измерений собирают установку по блок-схеме черт. 3.

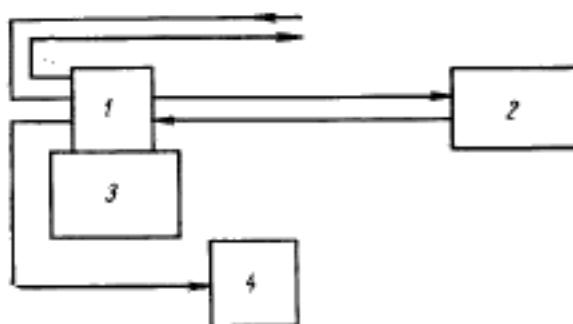

1—температурный преаметр; 2—блок регулировки температур; 3—измеритель обратности; 4—самопищущий потенциометр.

Черт. 3

1.5.5. Все приборы включают и подготавливают к работе согласно инструкции по их эксплуатации.

1.5.6. Правильность сборки блок-схем по пп. 1.5.1; 1.5.2 и 1.5.4 проверяют с помощью нормальных образцов.

Правильность сборки установки для измерения напряженности магнитного поля (черт. 1) проверяют, помещая 5 раз катушку-датчик в калибровочное поле и записывая показания выходного прибора 4, разброс показаний которого при постоянном значении показаний прибора 9 не должен превышать его погрешности.

## 2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Измерения мостовым методом производят в следующем порядке:

- устанавливают частоту генератора;
- настраивают измерительный приемник на частоту генератора;
- уравновешивают мост в соответствии с инструкцией по его эксплуатации;
- записывают отсчеты в соответствии с пп. 1 и 2 таблицы;

д) помещают испытуемый образец в специальную камеру, увеличивают длину линии на величину высоты образца (для двойного Т-образного моста);

е) производят второе уравновешивание моста;

ж) записывают отсчеты при втором уравновешивании;

з) вычисляют результат по формулам, приведенным в пп. 1 и 2 таблицы.

2.2. Измерения резонансным методом с использованием двухконтурного пермеаметра производят в следующем порядке:

а) устанавливают частоту измерителя добротности в соответствии с типом выбранного пермеаметра;

б) производят измерение резонансной емкости и добротности пермеаметра с разомкнутой вторичной обмоткой (холостой ход);

в) производят измерение резонансной емкости и добротности пермеаметра с замкнутой накоротко вторичной обмоткой (короткое замыкание);

г) производят измерение резонансной емкости и добротности пермеаметра с испытуемым образцом;

д) записывают результаты измерений по подпунктам б, в, г и производят вычисления в соответствии с расчетными формулами п. 3 таблицы.

2.3. При измерении резонансным методом с использованием одноконтурного пермеаметра измерения производят в следующем порядке:

а) определяют резонансную емкость и добротность пермеаметра без испытуемого образца;

б) определяют резонансную емкость и добротность с испытуемым образцом;

в) записывают результаты измерений и производят вычисления в соответствии с расчетными формулами п. 4 таблицы.

2.4. При измерении магнитной проницаемости и угла магнитных потерь мостовым или резонансным методом необходимо определить напряженность магнитного поля.

Напряженность магнитного поля определяют в следующем порядке:

а) на вход измерительного приемника (например, П5—1) включают катушку-датчик. Эту катушку помещают в исследуемое поле и приемник настраивают в резонанс с частотой этого поля;

б) на частоту исследуемого поля настраивают генератор стандартных сигналов, на выход которого включен соленоид;

- в) датчик переносят в соленоид и регулировкой выходного напряжения генератора стандартных сигналов добиваются такого же, как и при помещении датчика в исследуемое поле, отклонения выходного прибора приемника;
- г) записывают результаты измерений и производят расчеты в соответствии с пп. 3-5 таблицы.

2.5. Для определения температурной зависимости:

- а) помещают образец в температурную камеру;
- б) устанавливают скорость тока воды;
- в) настраивают блок регулировки температур на заданную температуру, при достижении которой делают двадцатиминутную выдержку, после чего наблюдают показания приборов через каждую минуту. Температуру считают установленной, если пять отсчетов, взятых подряд, имеют одинаковую величину;
- г) записывают результат измерений;
- д) повторяют операции, приведенные в подпунктах а, б, в, г для другой температуры и проводят расчет в соответствии с п. 5 таблицы.

**П р и м е ч а н и е.** Предварительную температурную тренировку образца проводят в соответствии с техническими условиями на материал, из которого он изготовлен.


2.6. Допускается определение температурной зависимости магнитной проницаемости с помощью температурного пермеаметра и измерительного моста.

### 3. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Вычисление начальной проницаемости и тангенса угла магнитных потерь, а также температурного коэффициента начальной проницаемости производят по формулам, приведенным в таблице.

3.2. Для ускорения определения параметров испытуемого материала, при измерениях с применением двухконтурного пермеаметра, допускается применять графики зависимости начальной магнитной проницаемости и тангенса угла магнитных потерь от измеренных на измерителе добротности значений добротности и резонансной емкости, построенные по формулам, приведенным в п. 3 таблицы.

На черт. 4 приведена графическая зависимость одного из образцов на частоте 1 Гц при применении двухконтурного пермеаметра. Аналогичные графики могут быть построены для других частот и геометрических размеров в соответствии с формулами таблицы.

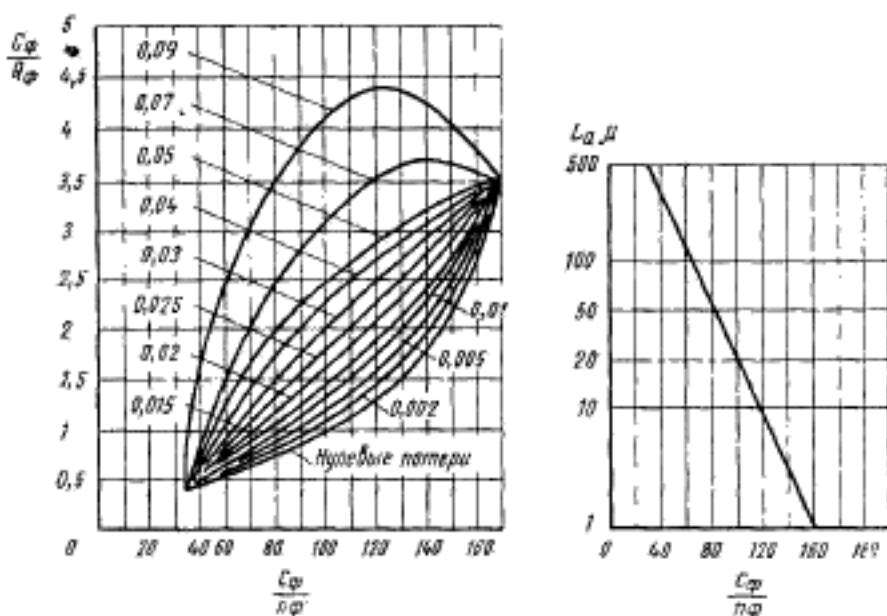

Черт. 4

3.3. Величину напряженности магнитного поля рассчитывают по формуле:

$$H_m = \frac{10^7}{4\pi} \cdot \frac{U_m}{\omega S},$$

где:

$H_m$  — напряженность исследуемого поля (амплитудное значение) в а/м;

$U_m$  — амплитудное напряжение, приложенное к соленоиду, в в;

$\omega$  — частота исследуемого поля в 1/сек;

$S$  — площадь поперечного сечения соленоида в  $\text{м}^2$ .

Ошибка измерения поля определяется погрешностью измерения  $U_m$ , так как погрешность измерения по  $\omega$  и  $S$  менее 0,1%.

## ПРИЛОЖЕНИЕ I к ГОСТ 12636-67

## ПЕРЕЧЕНЬ

основных буквенных обозначений в формулах стандарта

- $b_1$  — реактивная составляющая проводимости, измеренная на клеммах моста в  $\text{1/ом}$ ;
- $C_1$  — емкость при уравновешивании моста в отсутствии образца в фарадах;
- $C_2$  — емкость при уравновешивании моста с исследуемым образцом в фарадах;
- $C_{1x}$  — резонансная емкость при разомкнутой крышке пермеаметра двухконтурного в фарадах;
- $C_{2x}$  — резонансная емкость при замкнутой крышке пермеаметра (для двухконтурного и одноконтурного) в фарадах;
- $C_0$  — резонансная емкость при вложенном в пермеаметр испытуемом образце и замкнутой крышке пермеаметра (для двухконтурного и одноконтурного) в фарадах;
- $C_{01}$  — резонансная емкость при вложенном в температурный пермеаметр испытуемом образце и замкнутой крышке пермеаметра при температуре  $T_1$  в фарадах;
- $C_{02}$  — резонансная емкость при вложенном в температурный пермеаметр испытуемом образце и замкнутой крышке пермеаметра при температуре  $T_2$  в фарадах;
- $D_1$  — внешний диаметр образца в  $\text{см}$ ;
- $D_2$  — внутренний диаметр образца в  $\text{см}$ ;
- $f$  — частота в  $\text{гц}$ ;
- $g_1$  — активная составляющая проводимости, измеренная на клеммах моста в  $\text{1/ом}$ ;
- $g_2$  — активная составляющая проводимости при уравновешивании моста в отсутствие образца в  $\text{1/ом}$ ;
- $E_0$  — активная составляющая проводимости при уравновешивании моста с испытуемым образцом в  $\text{1/ом}$ ;
- $H_m$  — максимальное значение синусоидальной кривой напряженности магнитного поля в  $\text{а/м}$ ;
- $h$  — толщина образца в  $\text{см}$ ;
- $j = \sqrt{-1}$  — минимая единица;
- $K$  — калибровочная постоянная, указывается в паспорте пермеаметра двухконтурного;
- $L_0$  — длина линии резонатора пермеаметра в  $\text{см}$ ;
- $L_a$  — геометрическая индуктивность образца в  $\text{гн}$ , равная

$$2 h \ln \frac{D_1}{D_2} \cdot 10^{-9} = 4,6 h \lg \frac{D_1}{D_2} \cdot 10^{-9}$$

- $L_x$  — индуктивность, вносимая в схему образцом, в  $\text{гн}$ ;
- $I_{oer}$  — «остаточная» индуктивность магазина проводимостей в  $\text{гн}$  (указывается в паспорте моста);

- $Q_{xx}$  — добротность пермеаметра с разомкнутой крышкой;  
 $Q_{nz}$  — добротность пермеаметра с замкнутой крышкой;  
 $Q_0$  — добротность пермеаметра с вложенным в него образцом  
и замкнутой крышкой;  
 $r_z$  — сопротивление, вносимое в схему образцом, в ом;  
 $S$  — площадь поперечного сечения соленоида в  $\text{м}^2$ ;  
 $T_1$  — температура образца по абсолютной шкале в начале  
опыта в  $^\circ\text{К}$ ;  
 $T_2$  — температура образца по абсолютной шкале в конце  
опыта в  $^\circ\text{К}$ ;  
 $U_m$  — максимальное значение синусоидальной кривой напряже-  
ния переменного тока в вольтах;
- $Y_0 = \frac{1}{Z_0}$  — волновая проводимость линии в  $1/\text{ом}$ ;  
 $Y_{01} = \frac{1}{Z_{01}}$  — волновая проводимость образца в  $1/\text{ом}$ ;  
 $Y_n = Y_0 \operatorname{ctg} \beta L_0$  — проводимость закороченной на конце линии длиной  $L_0$   
в  $1/\text{ом}$ ;  
 $Z_0$  — волновое сопротивление линии в  $\text{ом}$ ;  
 $Z_{01}$  — волновое сопротивление образца в  $\text{ом}$   $Z_{01} = 138 \lg \frac{D_1}{D_2}$ ;  
 $\beta$  — температурный коэффициент относительной начальной  
магнитной проницаемости в  $1/\text{град}$ ;  
 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$  — фазовая постоянная (волновое число) в  $1/\text{см}$ ;  
 $\delta_m$  — угол магнитных потерь материала в радианах;  
 $\lambda$  — длина волны в  $\text{см}$ ;  
 $\mu$  — относительная комплексная магнитная проницаемость;  
 $\mu'$  — действительная часть относительной комплексной маг-  
нитной проницаемости;  
 $\mu''$  — минимая часть относительной комплексной магнитной  
проницаемости;  
 $\mu_{\text{нач}}$  — действительная часть начальной относительной ком-  
плексной магнитной проницаемости;  
 $\mu_0$  — магнитная постоянная;  
 $\omega$  — круговая частота в  $1/\text{сек}$ ;  
 $\operatorname{tg} \delta_\mu$  — калибровочная постоянная пермеаметра двухконтурного  
(указывается в паспорте пермеаметра).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 12636—67

Конструкция разработанных НГИМП двухконтурных пермеаметров показана на черт. 1. Первичная обмотка пермеаметра нанесена на торoidalный сердечник 10 из магнитного материала с высокой проницаемостью и малыми потерями (первичный сердечник).

Вторичной обмоткой является сплошной замыкающейся медный цилиндр 8, охватывающий первичную обмотку, и измеряемый торoidalный сердечник 4. Первичный сердечник помещают на дно цилиндра; концы обмотки выводят к наконечникам 1 специальной конструкции через отверстия 2 в дне корпуса. Наконечники крепят к имеющейся в нижней части корпуса фторопластовой пластине 11. Вторая фторопластовая пластина 9 отделяет первичный сердечник от измеряемого. В качестве закорачивающего устройства применяют крышку 6 с кулачковым затвором 7, плотно прижимающим медную пластину 5 контактной поверхностью к цилиндру. Экран 3 предусмотрен для исключения емкостной связи между сердечниками.

Набор пермеаметров состоит из пяти высокочастотных пермеаметров типа ПВЧ, работающих на фиксированных частотах:

- ПВЧ-1 — на частоте 1 Мец;
- ПВЧ-2 — на частоте 5 Мец;
- ПВЧ-2 — на частоте 10 Мец;
- ПВЧ-2 — на частоте 20 Мец;
- ПВЧ-2 — на частоте 30 Мец.


Набор подобных пермеаметров может быть изготовлен на любые типо-размеры колцевых сердечников, при этом для получения необходимой чувствительности и разрешающей способности доброкачественность пермеаметра, замкнутого крышкой (короткое замыкание), должна быть не менее 50 единиц и отличаться от доброкачественности пермеаметра с открытой крышкой (холостой ход) не менее чем в два раза.

Резонансные емкости должны иметь среднее для данного измерителя доброкачественность значение и разность  $C_{h,z} - C_{x,z}$  должна быть не менее 10 лф ( $C_{h,z}$  — резонансная емкость в режиме короткого замыкания,  $C_{x,z}$  — то же для холостого хода).


Такие же требования следует соблюдать и при конструировании одноконтурного и температурного пермеаметров.

На черт. 2 дана конструкция разработанного НГИМП двухконтурного пермеаметра для исследования свойств ферритов в зависимости от температуры, который в отличие от двухконтурного пермеаметра, показанного на черт. 1, имеет следующие дополнительно встроенные детали: в полость цилиндра помещена термокамера 1 и присоединительные концы проводов от нагревательного элемента выведены на контактную колодку 3. Для охлаждения в стабилизирующей водяной рубашке 4 и в полости центрального стержня 5 циркулирует проточная вода.



При низкотемпературных испытаниях применяют криокамеру 2, по которой под давлением проходит жидккий азот. В процессе работы на положительных температурах азотную камеру заменяют на дополнительную водяную рубашку.

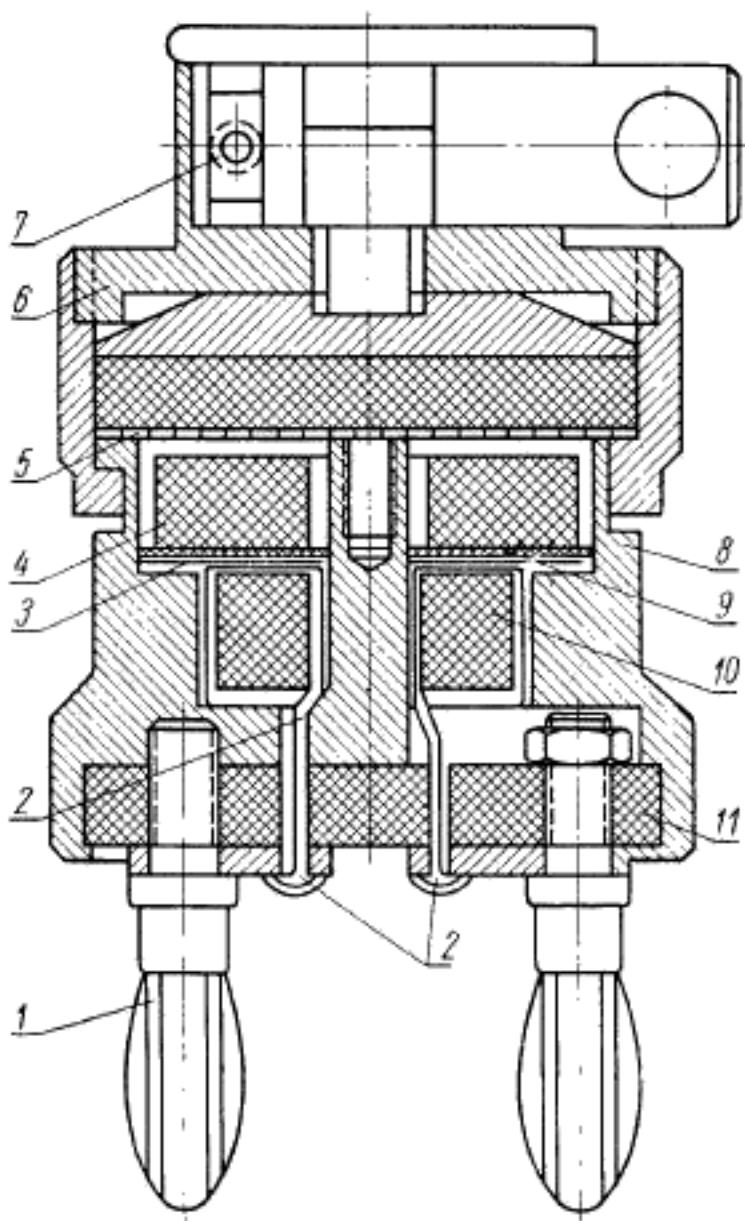


Черт. 1

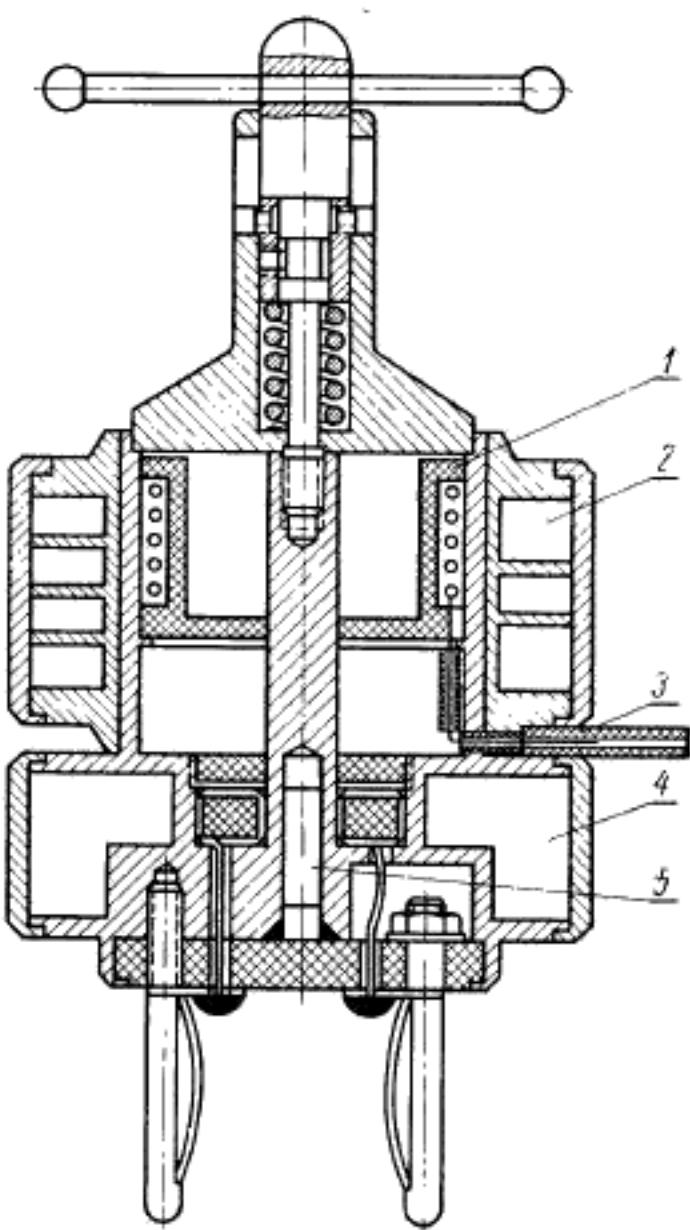

Черт. 2

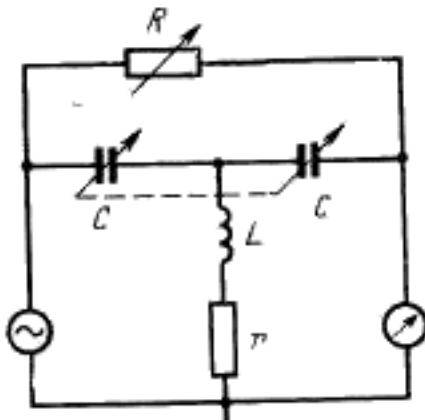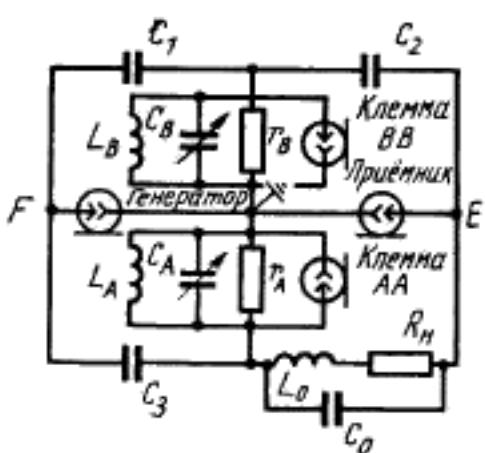Аппаратура	Частотный диапазон в МГц	Принципиальная схема
1. Одинарный Т-образный мост	От 5 до 10	
2. Двойной Т-образный мост	От 20 до 300	

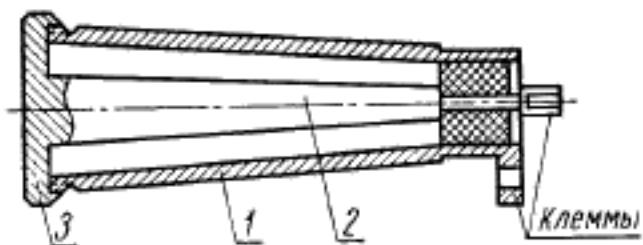

Черт. 3

На черт. 3 изображен одноконтурный пермаметр, который представляет собой коаксиальный виток, внешним проводником которого является трубка-корпус 1, средний стержень 2 является внутренним проводником и выполнен как одно целое с крышкой — короткозамыкающей перемычкой 3.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ГОСТ 12636-67

## АППАРАТУРА,

применяемая при измерении высокочастотного поля

При оценке напряженности поля на высоких частотах исходят из следующих предположений: индукция поля, создаваемая некоторым контуром в вакууме, будет  $B$ , она связана с напряженностью поля  $H$  соотношением:

$$\mu_0 H = B,$$

где  $\mu_0$  — магнитная постоянная.

Значение магнитного потока ( $\Phi$ ) для контура с самониндукцией можно записать в виде:

$$\Phi = LI, \text{ так как } \Phi = BS;$$

отсюда

$$H = \frac{LI}{\mu_0 S}.$$

где  $S$  — площадь контура

Так как ток  $I$  создается за счет падения напряжения на контуре, сопротивление которого  $\omega L$ , то

$$H = \frac{U}{\mu_0 S \omega},$$

Полученное выражение показывает, что напряженность возможно оценить с помощью прибора, которым измеряют э. д. с.

$$|e| = \left| \frac{dH}{dt} \right|.$$


Если в испытуемом и известном полях наводимое в чувствительном элементе прибора напряжение одинаково, то напряженности их равны (с точностью до постоянных составляющих). Это позволяет принять для измерения высокочастотных магнитных полей блок-схему, представленную в п. 1.4.1, черт. 1.

Конструкция построенного НГИМИП измерителя напряженности высокочастотных магнитных полей приведена на черт. 4.

В металлическом корпусе-экране помещен калиброванный на постоянном токе соленоид, на который подается напряжение от генератора стандартных сигналов. На внешней стороне корпуса находятся гнезда 75-омных разъемов, из которых средний предназначен для соединения соленоида с генератором стандартных сигналов, один из крайних — для соединения соленоида с вольтметром, второй — для частотомера. Вольтметр и частотомер применяются, если в качестве источников э. д. с. применен не генератор стандартных сигналов, а какой-либо другой.


К соленоиду придается зонд, выполненный в виде катушки с малым числом витков, расположенных под углом 45° к оси (черт. 5). Катушка

снабжена экранированным кабелем, оканчивающимся штыревым разъемом 75 ом.

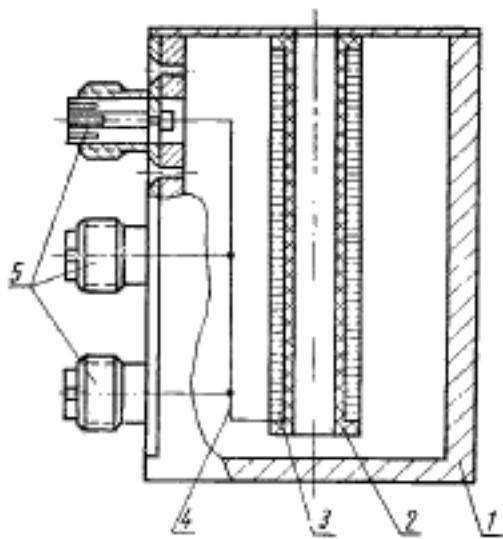

1—корпус; 2—каркас соленоида; 3—обмотка соленоида; 4—проводы соединительные; 5—разъемы коаксиальные.

Черт. 4

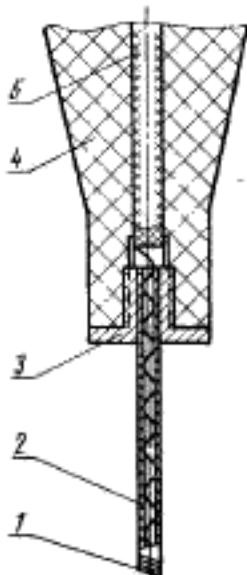

1—катушка датчика;  
2—трубка; 3—штуцер;  
4—рукоятка; 5—кабель  
75-омный со штыревым разъемом.

Черт. 5

Преимуществом настоящего метода является его простота, а также практическое отсутствие влияния погрешности самого измерительного прибора, поскольку измерения проводятся, по существу, нулевым методом, а в расчетную формулу входит площадь поперечного сечения калибровочного соленоида, которую можно получить, аттестовав его на постоянном токе с погрешностью не более  $\pm 0,1\%$ .

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ГОСТ 12636—67

## АППАРАТУРА,

применяемая для испытаний магнитомягких материалов в диапазоне от 1 до 200 Мец, выпускаемая промышленностью

Аппаратура	Тип	Частотный диапазон в Мец
Генераторы стандартных сигналов	Г4-18 Г4-44 Г4-7А	0,1—35 10—400 20—180
Измерительный приемник	П5-1	18—150
Измерительный усилитель	У2-4	
Электронный вольтметр	ВК7-9	20 гц—700 Мгц
Аттенюаторы	Д2-5 Д0-7	1—30 1—200

Кроме рекомендованных, для измерения могут быть использованы приборы с техническими характеристиками, аналогичными указанным или лучше их и поверенные в установленном порядке.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к ГОСТ 12636-67

## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

и дополнительная аппаратура для магнитных испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 Гц

Наименование	Технические характеристики	Разработчик и № чертежа
Мост одинарный Т-образный ВИМС-1	Указана в таблице	НГИМИП, черт. №И 378.00.000
Мост двойной Т-образный ВИМС-2	То же	НГИМИП, черт. №И 95.00.000
Пермеаметры двухконтурные набор ПВЧ	—	НГИМИП, черт. №И 100.000 и черт. №И 70.000
Пермеаметр температурный ПВЧТ	—	НГИМИП, черт. № 740.00.00
Измеритель высокочастотного магнитного поля	Частота от 1 до 200 Гц. Погрешность не более 5%. Измеряемые напряженности от 0,01 до 10 а/м	НГИМИП, черт. № 741.00.00
Блок регулировки температур	Регулируемые температуры от 20°C до точки Кюри. Точность поддержания температуры не хуже ±0,5°C	—
Клавишное устройство	Регулировка температуры от 20°C до -180°C. Точность поддержания температуры не хуже ±2°C	—
Электронный потенциометр регулирующий и самопишущий	Градуировка: ХХ, ХА. Класс точности 0,5	—

Редактор издательства Л. И. Горбасова

Технический редактор Э. Г. Кременчугская

Корректор Г. Н. Канкова

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусева, 4  
Сдано в наб. 6/III 1967 г. Подп. к печ. 3/V 1967 г. 1,5 п. л. Тип. 8000

Тип. «Московский печатник», Москва, Лилия пер., 6, Зак. 672

испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 Мгц

ГОСТ 12636—67

Формулы расчета	Пределы измерения величин	Предельная погрешность в %	Средняя квадратичная погрешность в %
$\mu_{\text{изн}} = 1 + \frac{L_x}{L_a}$	От 3 до 30	10	3
$\operatorname{tg} \delta_p = \frac{r_x}{\omega L_x}$	От $5 \cdot 10^{-4}$ до 1	20	7
$L_x = \frac{C_1 - C_2}{2\omega^2 C_1 - C_2} - \frac{1}{8} \omega^2 l_{\text{обр}} (C_1 - C_2)$	—	—	—
$r_x = \frac{1}{4} \frac{g_2 - g_3}{g_2 \cdot g_3} + \frac{1}{4} \omega^2 l_{\text{обр}} \left( \frac{C_2}{g_3} - \frac{C_1}{g_2} \right)$	—	—	—
$\mu_{\text{изн}} = - \frac{Y_{\text{об}}}{\beta h} \times$ $\times \frac{Y_x (g_1^2 + b_1^2) - b_1 (Y_0^2 + Y_k^2)}{Y_k (g_1^2 + b_1^2) + (Y_0^2 + Y_k^2) - 2 Y_k b_1 (Y_0^2 + Y_k^2)}$	От 1 до 100	3	1
$\operatorname{tg} \delta_p = \frac{g_1 (Y_0^2 + Y_k^2)}{Y_k (g_1^2 + b_1^2) - b_1 (Y_0^2 + Y_k^2)}$	От $5 \cdot 10^{-3}$ до 5	15	5

Аппаратура	Частотный диапазон в МГц	Принципиальная схема
3. Пермеаметр двухконтурный	От 0,5 до 30	
4. Пермеаметр одноконтурный	От 30 до 200	
5. Пермеаметр температурный		

испытаний в диапазоне частот от 1 до 200 Мгц

ГОСТ 12636-67

## Продолжение

Формулы расчета	Пределы измерения величин	Предельная погрешность в %	Средняя квадратическая погрешность в %
$\mu_{\text{изч}} = \frac{K}{L_a} \frac{C_{k3} - C_\Phi}{C_\Phi - C_{xx}} + 1$	От 1 до 100*	10*	3*
$\lg \delta_p = \frac{\mu_{\text{изч}} - 1}{\mu_{\text{изч}}} \left\{ \frac{1}{Q_\Phi} \left[ \frac{Q_{xx} - Q_\Phi}{C_{xx} - C_\Phi} - \right. \right.$ $\left. \left. - \frac{Q_\Phi - Q_{k3}}{C_{k3} - C_\Phi} \right] + \lg \delta_p \right\}$	От $5 \cdot 10^{-3}$ до 1*	От 15 до 30*	10†
$\mu_{\text{изч}} = 1 + \frac{C_{k3} - C_\Phi}{L_a \omega^2 C_\Phi \cdot C_{k3}}$	От 3 до 200	10**	3**
$\lg \delta_p = \frac{1}{Q_{k3}} \frac{Q_{k3} - C_\Phi}{C_\Phi - C_{k3}}$	От $5 \cdot 10^{-3}$ до 1	От 15 до 30**	10**
$\beta_1 = \frac{1}{\mu_{\text{изч}}} \cdot \frac{(C_{\Phi 2} - C_{\Phi 1})(C_{xx} - C_{k3})}{(C_{\Phi 1} - C_{xx})(C_{k3} - C_{\Phi 2})(T_2 - T_1)}$	$\beta_1(T_2 - T_1)^*$ не менее 0,01	Менее 10*, для $\mu_{\text{изч}}$ более 10	Менее 3*

\* С куметром Е9-4.

\*\* С куметром Е9-5.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

### 1.1. Характеристики высокочастотных магнитомягких материалов

Высокочастотные магнитомягкие материалы предназначены для работы преимущественно в слабых полях. При этом важнейшей характеристикой является комплексная магнитная проницаемость  $\tilde{\mu}$ :

$$\tilde{\mu} = \mu' - j\mu'',$$

где:

$\mu'$  — характеризует обратимые процессы;

$\mu''$  — характеризует необратимое рассеяние энергии;

$j = \sqrt{-1}$  — мнимая единица.

На практике пользуются величинами начальной магнитной проницаемости  $\mu_{\text{нач}}$  и тангенса угла магнитных потерь  $\tan \delta_\mu$ :

$$\tan \delta_\mu = \frac{\mu''}{\mu'}.$$

Начальной магнитной проницаемостью ( $\mu_{\text{нач}}$ ) называют предел, к которому стремится  $\mu'$  при уменьшении внешнего магнитного поля до нуля.

Стандарт предусматривает определение следующих характеристик магнитомягких материалов:

начальной магнитной проницаемости  $\mu_{\text{нач}}$ ;

тангенса угла магнитных потерь  $\tan \delta_\mu$ ;

температурного коэффициента начальной магнитной проницаемости ( $\beta_1$ ), определяемого как относительное изменение начальной магнитной проницаемости в заданном интервале температур:

$$\beta_1 = \frac{1}{\mu_{T_1}} \cdot \frac{(\mu_{T_1} - \mu_{T_2})}{T_2 - T_1},$$

где:

$\mu_{T_1}$  — величина начальной магнитной проницаемости при температуре  $T_1$ ;

$\mu_{T_2}$  — величина начальной магнитной проницаемости при температуре  $T_2$ ;

$T_1$  — температура начала опыта в  $^{\circ}\text{К}$ ;

$T_2$  — температура конца опыта в  $^{\circ}\text{К}$ ;

частотной зависимости начальной магнитной проницаемости;

частотной зависимости тангенса угла магнитных потерь; зависимости магнитной проницаемости от амплитуды внешнего высокочастотного магнитного поля;

зависимости тангенса угла магнитных потерь от амплитуды внешнего высокочастотного магнитного поля.

## 1.2. Отбор образцов и подготовка их к испытаниям

Определение параметров магнитомягких материалов в указанном выше диапазоне частот производят путем измерения полного сопротивления намагничивающего элемента измерительной схемы. Испытуемый материал, помещенный в магнитное поле, вносит определенное изменение величин реактивной и активной составляющих полного сопротивления, по которому можно судить о характеристиках магнитного материала.

Измерение магнитных параметров проводят на образцах кольцевой формы.

Размеры образцов для испытаний должны выбираться так, чтобы отношение внешнего диаметра к внутреннему было равно 2 или 2,5, а минимальный внешний диаметр — 15 мм. Оптимальные размеры должны быть: внешний диаметр — 22 мм; внутренний — 11 мм; толщина — 5 мм.

Геометрические размеры: внешний и внутренний диаметры и толщину образца измеряют с точностью до третьей значащей цифры, а для размеров менее 10 мм — с точностью до двух значащих цифр.

Перед испытаниями образцы магнитомягких материалов подвергают температурной и магнитной подготовке в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на данный материал.

При наличии нормальных образцов допускается использование относительных методов измерений магнитных параметров магнитомягких материалов.

Для поверки применяемой аппаратуры необходимы нормальные образцы магнитомягких материалов, которые вместе с применяемой аппаратурой аттестуются в организациях Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР. В качестве нормальных образцов применяют кольцевые сердечники, прошедшие старение.

1.3. Испытания проводят при температуре окружающего воздуха  $298 \pm 10^{\circ}\text{К}$  ( $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ), относительной влажности не более 80% и атмосферном давлении  $100000 \pm 4000 \text{ н/м}^2$  ( $750 \pm 30 \text{ мм рт. ст.}$ ).

#### 1.4. Аппаратура

1.4.1. Для испытаний магнитомягких материалов в диапазоне частот от 1 до 100 Мгц применяют следующую аппаратуру:

- одинарный Т-образный мост;
- двойной Т-образный мост;
- измеритель полного сопротивления;
- измеритель полной проводимости;
- двухконтурные пермеаметры;
- одноконтурный пермеаметр;
- двухконтурный температурный пермеаметр;
- измеритель добротности;
- соленоид;
- катушку-датчик с малым числом витков;
- генератор стандартных сигналов;
- частотомер;
- вольтметр электронный;
- аттенюатор;
- блок регулировки температур;
- самописец;
- измерительный приемник или чувствительный усилитель.

Характеристики приборов даны в приложениях 2, 3, 4, 5.

1.4.2. В качестве намагничивающего устройства применяют двухконтурный пермеаметр (на частоте от 1 до 30 Мгц) и одноконтурный пермеаметр (на частоте от 30 до 200 Мгц), присоединяемые к клеммам измерителя мостового или резонансного типа.

Двухконтурный пермеаметр — это высокочастотный трансформатор, первичная обмотка которого состоит из нескольких витков, а вторичная обмотка представляет собой короткозамкнутый виток-корпус, в магнитное поле которого помещают испытуемый образец.

Одноконтурный пермеаметр представляет собой коаксиальный виток, в магнитное поле которого помещают испытуемый образец.

1.4.3. Устройства, указанные в п. 1.4.2, представляют собой вспомогательные приспособления, предназначенные для

работы с измерителями полного сопротивления, полной проводимости, добротности.

Применяемый измеритель должен обеспечивать измерения с погрешностью не более  $\pm 5\%$  по реактивной составляющей и  $\pm 10\%$  по активной составляющей измеряемых проводимости или сопротивления.


**Приложение.** При использовании пермаметра с измерителем полных сопротивлений или полной проводимости того или иного типа необходимо, чтобы клеммные устройства пермаметра и измерителей соответствовали друг другу.

1.4.4. Для измерения напряженности магнитного поля в месте расположения образца применяют следующие приспособления:

катушку-датчик;

соленоид цилиндрический однослойный с известной площадью поперечного сечения, аттестованный органами Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

Указанные приспособления применяют вместе со следующими серийными приборами: генератором стандартных сигналов, измерительным приемником или измерительным усилителем, аттенюатором и вольтметром (черт. 1).

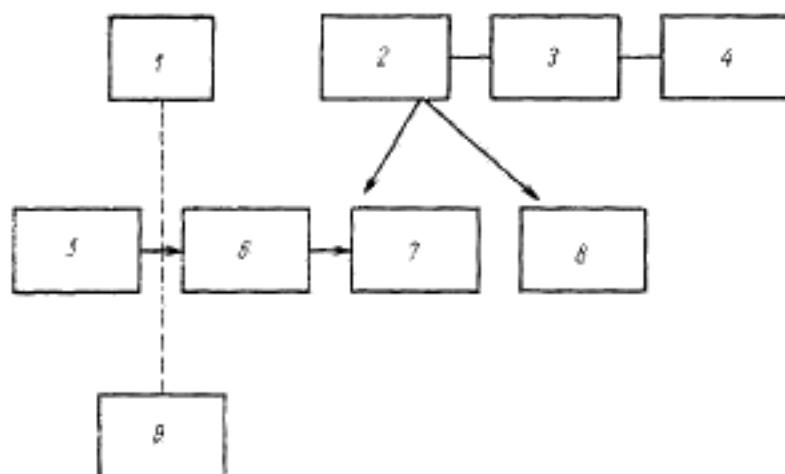

1—частотомер; 2—катушка-датчик; 3—измерительный приемник; 4—выходной индикаторный прибор; 5—генератор стандартных сигналов; 6—аттенюатор; 7—калиброзначное поле (соленоид); 8—испытуемое поле; 9—электронный вольтметр.

Черт. 1